

REFERENZ

Kath. Pfarrhaus St. Vitus

Architekturelemente und Bauzier
2018-2019

zweigeschossiger Satteldachbau auf hohem Sockel mit Treppengiebeln, Ständerker und Rundbogenportal mit Dreiecksgiebel an der Westfassade.
Architekturgliederung aus grünlichem Schilfsandstein, Sockel und Mauer aus hellgrauem Sandstein.

Maßnahmen

Das Ziel der Restaurierung und Konservierung war der Substanzerhalt der durch oben genannte Schäden gefährdeten Naturstein- und Betonelemente der Fassade, der Treppenanlagen der Ost und Westfassade sowie der Einfassungsmauer unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

- Reinigung von Farbbrechen durch Wirbelstrahl
- Reinigung von Algen, Moosen und Schmutz durch Heißdampf
- Sicherung Schalen
- Ergänzungen
- Reprofilierung durch Neuteile
- Verfugen
- Zuarbeit barrierefreier Eingang Südfassade
- Ertüchtigung Treppenanlage Ostseite
- Ertüchtigung Ziegelmauerwerk
- Behandlung Eisenteile
- Anstrich aller Gewände mit Reinsilikatfarbe

Ort

Burgebrach

Auftraggeber

Kath. Pfarramt St. Vitus

Architekt

Architekturbüro Selig & Schlosser

Fachbauleitung

Yvonne Schubert Dipl. Rest.

Bearbeitungszeitraum

2018-2019

Material

Sandsteine, Schilfsandstein, Ziegel



Westansicht des Pfarrhauses St. Vitus mit Hauptportal nach Beendigung der Maßnahme.



Westansicht des Pfarrhauses St. Vitus mit Hauptportal vor der Maßnahme.



Verschmutzte, teils defekte gräulich-grünen Farbe am Portalgewände des Haupteingangs.



Portalgewände des Haupteingangs nach Reinigung durch Wirbelstarhlverfahren und Neufassung mit Reinsilikatfarbe.



Treppenanlage der Ostfassade vor der Maßnahme- massiver Bewuchs durch Moos.



Die Reprofilierung der Treppenstufen erfolgte durch an den Stein angepassten Steinersatzmörtel.



Okulus (Rundfenster) im Giebel, abschuppende, sich ablösende Kornlagen sowie Verschmutzung.



Okulus (Rundfenster) im Giebel nach Reinigung, Schlämmen und Schließen der Oberfläche sowie Neufassung durch Reinsilikatfarbe im Steinfarbton.



Detail Portalgewände mit Riss, Verschmutzungen vor der Maßnahme.



Detail Portalgewände mit verschlossenem Riss, gereinigter und neu gefasster Oberfläche.



Detail Mauer mit Pfeiler Nord vor der Maßnahme. Zu bearbeitende Bereiche wurden Kreide markiert.



Detail Mauer mit Pfeiler Nord nach der Reinigung, Fugenerneuerung, Ergänzung von Fehlstellen sowie Natursteinaustausch.

