

REFERENZ

**Friedhof bei der Filialkirche St. Sebastian**

Bildstock, zwei Torpfeileraufsätze  
2019-2019

Der Bildstock aus Schilfsandstein zeigt am Schaft Jesus an der Martersäule, darüber befindet sich ein vierseitiger Aufsatz mit Spitzdach, Kugel und erzbischöflichem Kreuz.

Die zwei Torpfeileraufsätze bestehen jeweils aus einem profilierten Sockel mit Kugelaufsatz und sind aus einem rot-violetten Sandstein gefertigt.

Befunde und Schäden:

- Biogener Bewuchs (Algen, Flechten, Moose)
- Schmutz
- Risse und Schalen
- Partiiell schuppene Oberflächen
- Defekte Fugenflanken
- Fassungsfragmente

**Maßnahmen**

- Reinigung
- Risssschließung
- Schalenanböschung
- Oberflächenschlämme
- Fassungsicherung

**Ort**

Rambach - Schlüsselfeld

**Datierung**

bez. 1743

**Auftraggeber**

Kath. Filialkirchenstiftung Rambach

**Bearbeitungszeitraum**

2019-2019

**Material**

Schilfsandstein



Gesamtansicht des Bildstocks -  
Vorzustand.



Detail: Dach des Bildstocks mit biogenem  
Bewuchs. Vorzustand.



Detail: Dach des Bildstockes nach der  
Reinigung.



Rechte Seitenansicht, Detail kniende Figur: nach der Reinigung wurden defekte Altergänzungen bzw. Risse sichtbar.



Der Riss wurde mit mineralischer Steinersatzmasse verschlossen.



Nach Reinigung von Schmutz und biogenem Bewuchs erkennbar gewordene Risse sowie Abrisse der Fugenflanken.





Die Risse und Flankenabrisse wurden mit einem mineralisch gebundenen Mörtel, der in Farbe und Struktur dem Stein angepasst wurde, geschlämmt.



Festigung der Fassungsreste auf dem Bildstock: lose Malereischollen wurden mit einem silizium-organischen Festigungsmittel hinterspritzt.



Detail Rückseite: Partiiell wurden unpassende Ergänzungen bzw. Altergänzungen farblich durch Retusche an das Original angepasst.



Pfeileraufsatz vor der Maßnahme, deutlich erkennbarer biogener Bewuchs, Schmutz, Risse und schalende Oberfläche.



Pfeileraufsatz nach Reinigung, Sicherung von Rissen und Schalen sowie der Sicherung von Fugen bzw. Fugenflanken.

