

REFERENZ

Rambach- Schlüsselfeld, Friedhof bei der Filialkirche St. Sebastian

Bildstock, zwei Torpfeileraufsätze
2019-2019

Rambach- Schlüsselfeld, Oberfranken, Friedhof, bei der Filialkirche St. Sebastian: Bildstock, zwei Torpfeileraufsätze

Bildstock, am Schaft Jesus an der Martersäule, vierseitiger Aufsatz mit Spitzdach, Kugel und erzbischöflichem Kreuz.

Material: grünl. Schilfsandstein

Zwei Torpfeileraufsätze

Material: violett roter Schilfsandstein

Befunde und Schäden:

- Biogener Bewuchs (Algen, Flechten, Moos)
- Schmutz
- Risse und Schalen
- Partiiell schuppene Oberflächen
- Defekte Fugenflanken
- Fassungsfragmente

Maßnahmen

- Reinigung
- Risssschließung
- Schalenanböschung,
- Oberflächenschlämme
- Fassungssicherung
- Fassungsfragmente

Ort

Rambach- Schlüsselfeld

Datierung

bez. 1743

Auftraggeber

Kath. Filialkirchenstiftung Rambach

Bearbeitungszeitraum

2019-2019

Material

Schilfsandstein



Gesamtansicht des Bildstocks -
Vorzustand.



Detail: Dach des Bildstocks mit biogenem
Bewuchs.Vorzustand.



Detail: Dach des Bildstockes nach der
Reinigung.



Rechte Seitenansicht, Detail kniende Figur: nach der Reinigung wurden defekte Altergänzungen bzw. Risse sichtbar.



Der Riss wurde mit mineralischer Steinersatzmasse verschlossen.



Nach Reinigung von Schmutz und biogenem Bewuchs erkennbar gewordene Risse sowie Abrisse der Fugenflanken.



Die Risse und Flankenabriss wurden mit einem mineralisch gebundenen Mörtel, der in Farbe und Struktur dem Stein angepasst wurde, geschlämmt.



Festigung der Fassungsreste auf dem Bildstock: lose Malereischollen wurden mit einem silizium-organischen Festigungsmittel hinterspritzt.



Detail Rückseite: Partiiell wurden unpassende Ergänzungen bzw. Altergänzungen farblich durch Retusche an das Original angepasst.



Pfeileraufsatz vor der Maßnahme, deutlich erkennbarer biogener Bewuchs, Schmutz, Risse und schalende Oberfläche.



Pfeileraufsatz nach Reinigung, Sicherung von Rissen und Schalen sowie der Sicherung von Fugen bzw. Fugenflanken.

